

ROGGIA DETTA "DEL BRIN"


TRATTO INTUBATO			
Numero di riferimento	BRN01	Corso d'acqua	Roggia detta "del Brin"
Sezione CTR	A4e5	Data rilievo	13/03/2003
Comune	Valmorea	Provincia	Como

Numero di riferimento	BRN01	Corso d'acqua	Roggia detta "del Brin"
Sezione CTR	A4e5	Data rilievo	13/03/2003
Comune	Valmorea	Provincia	Como

Sezione CTR	A4e5	Data rilievo	13/03/2003
-------------	------	--------------	------------

Comune	Valmorea	Provincia	Como
--------	----------	-----------	------

UBICAZIONE

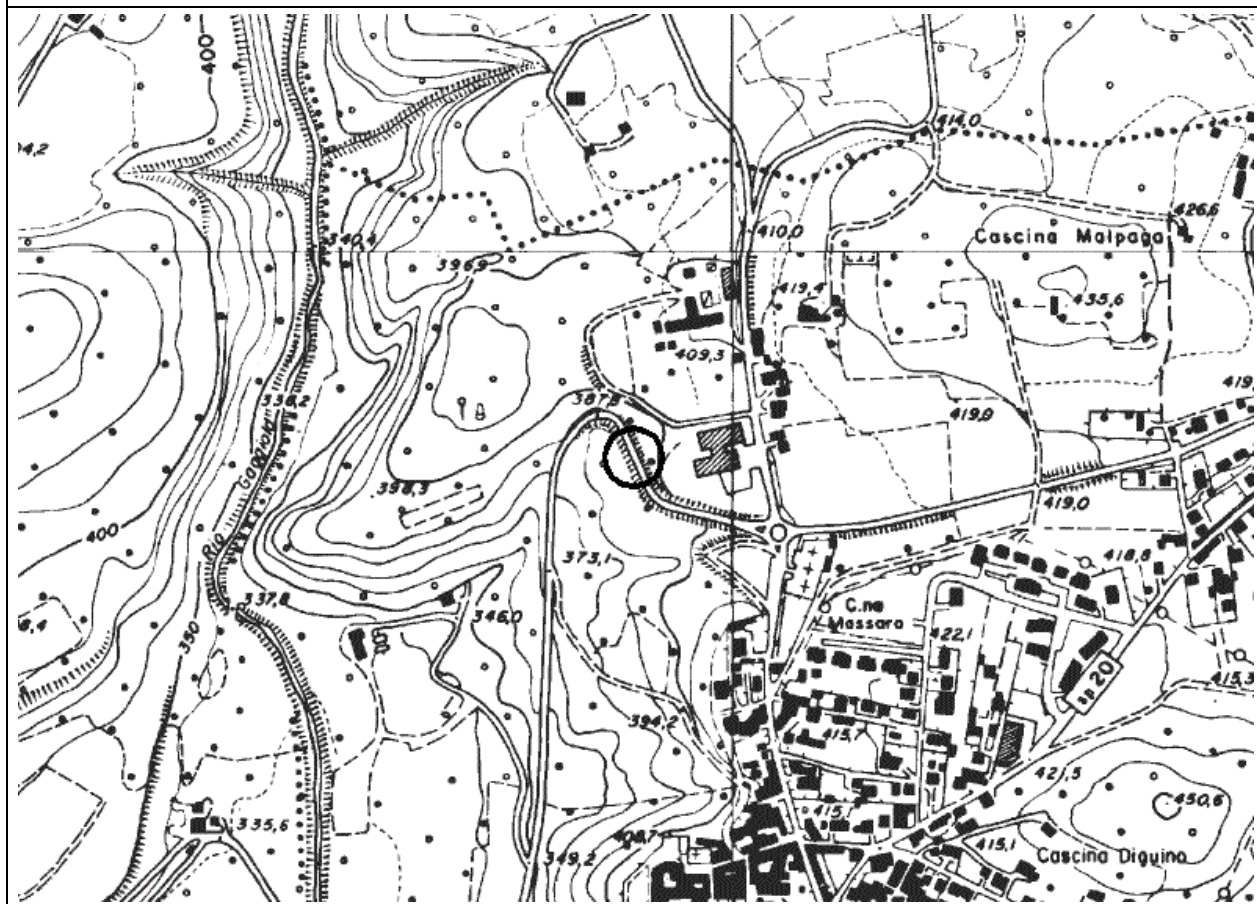

DESCRIZIONE


Tubo in cls $\phi = 0.5$ m con manufatto di immissione in un alveo artificiale che corre lungo la Via Monte Rosa

SITUAZIONI DA EVIDENZIARE

RIPRESA FOTOGRAFICA



TRATTO INTUBATO			
Numero di riferimento	BRN02	Corso d'acqua	Roggia detta "del Brin"
Sezione CTR	A4e5	Data rilievo	13/03/2003
Comune	Valmorea	Provincia	Como

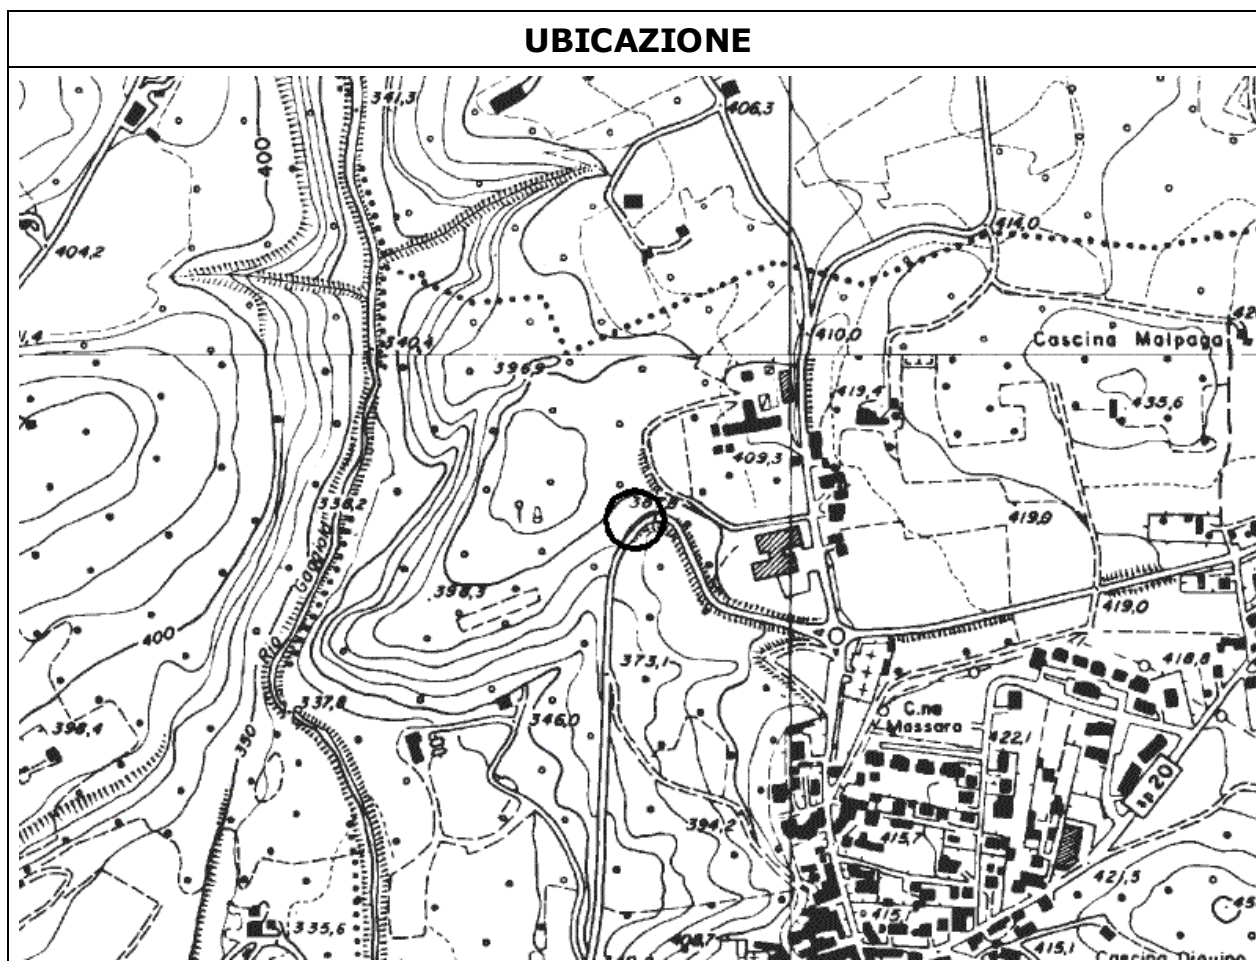

DESCRIZIONE
Tubo in cls $\phi = 0.5$ m con piccola gabbionata lungo le sponde

SITUAZIONI DA EVIDENZIARE


RIPRESA FOTOGRAFICA



PONTE

Numero di riferimento	BRN03	Corso d'acqua	Roggia detta "del Brin"
Sezione CTR	A4e5	Data rilievo	27/02/2003
Comune	Valmorea	Provincia	Como

UBICAZIONE

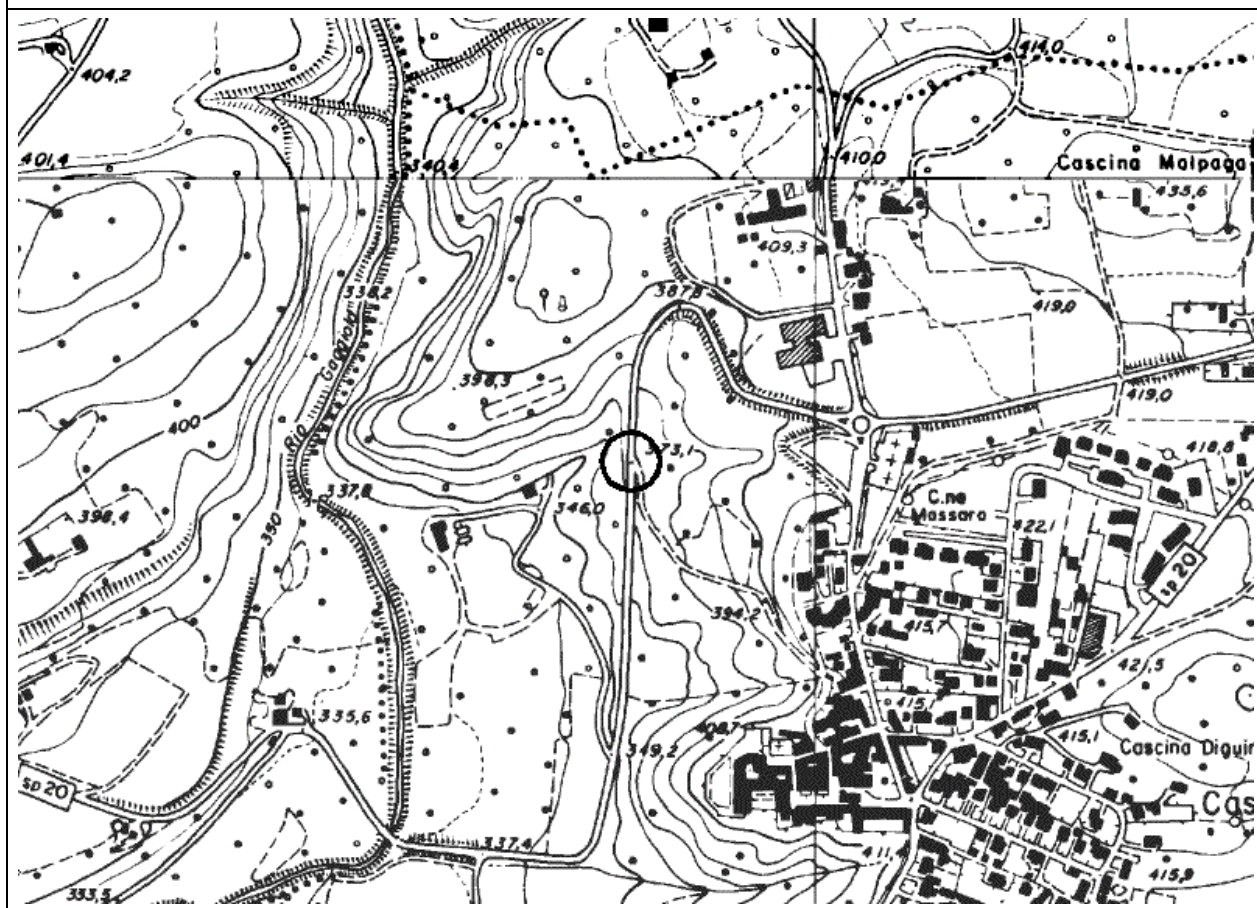

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA E DIMENSIONI

Tipo di ponte		Ad arco			
Materiale costruttivo		Cls			
Composizione delle spalle		Sinistra	Cls	Destra	Cls
Costituzione delle sponde		Sinistra	Terreno	Destra	Terreno
Larghezza alveo (m)		2.0			
Luce libera totale (m)		2.5			
Altezza massima (m)					
Note					

FUNZIONI					
Strada	X	Passerella		Altro	
Note					

STATO DI CONSERVAZIONE							
Buono		Mediocre	X	Cattivo		Pessimo	

EFFICIENZA					
In servizio	X	Interdetto		Fuori uso	


MORFOLOGIA DELL'ALVEO A CAVALLO DELL'OPERA	
Ostacoli	
Vegetazione	
Note	

SITUAZIONI DA EVIDENZIARE
Alveo in cls con salti.
Sopra il ponte gabbionata di protezione della strada

RIPRESA FOTOGRAFICA



TRATTO INTUBATO			
Numero di riferimento	BRN04	Corso d'acqua	Roggia detta "del Brin"
Sezione CTR	A4e5	Data rilievo	14/03/2003
Comune	Valmorea	Provincia	Como

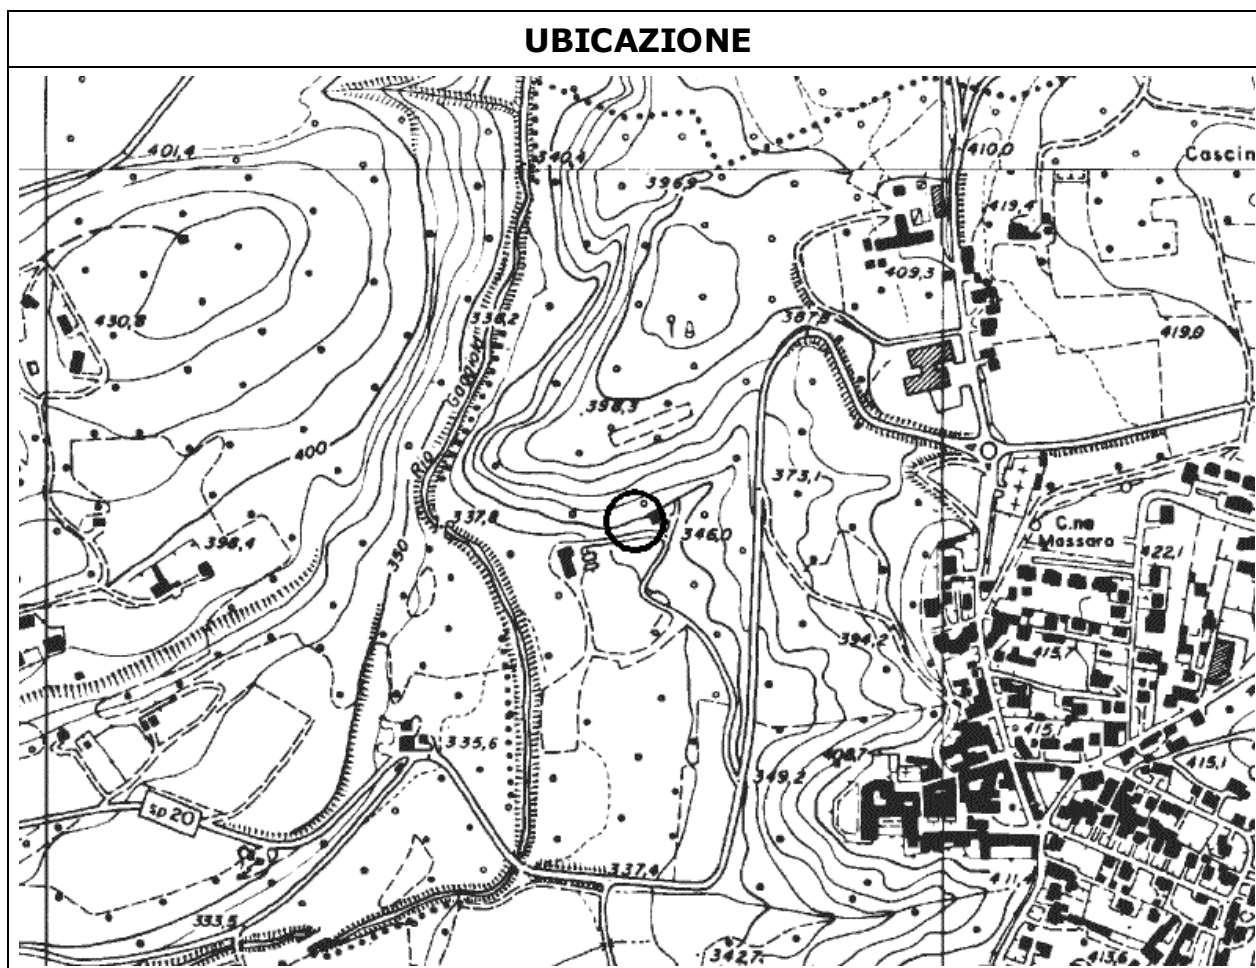

DESCRIZIONE
Tubo in cls $\phi = 1.2$ m e lunghezza pari a circa 30 metri

SITUAZIONI DA EVIDENZIARE
L'alveo in uscita dal tratto intubato è scavato artificialmente e scorre in un'incisione probabilmente di ampiezza sicuramente non adeguata in caso di eventi meteorici intensi. Si rende necessario un tempestivo intervento per ripristinare la situazione, prevedendo un ampliamento dell'alveo ed un suo adeguato dimensionamento.

RIPRESA FOTOGRAFICA



SCARICO

Numero di riferimento	BRN05	Corso d'acqua	Roggia detta "del Brin"
Sezione CTR	A4e5	Data rilievo	27/02/2003
Comune	Valmorea	Provincia	Como

UBICAZIONE

Progressiva (m)	0.0	Sponda	In testata alveo

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA E DIMENSIONI

Tipo di scarico		Tubo in cls
Diametro (cm)		50
Altezza (m dal pelo dell'acqua)		
Note		

DIREZIONE DI SCARICO RISPETTO AL FLUSSO IN ALVEO

Concorde		Perpendicolare		Discorde	
Note	In testata alveo				

STATO DI CONSERVAZIONE							
Buono		Mediocre	X	Cattivo		Pessimo	

LIQUIDI SCARICATI			
Presenti		X	Assenti

TIPO DI LIQUIDO SCARICATO E DESCRIZIONE
Acqua di colore rossastro

SITUAZIONI DA EVIDENZIARE
Salto a valle dello scarico. Presenti detriti da costruzione e rifiuti di vario genere in alveo

RIPRESA FOTOGRAFICA

